

**BILJEŠKA O DANAŠNJEM PREGLEDU
GRADJEVINSKE KOMISIJE OPĆINE
stare muzejske zgrade ul. M. Tita, 9**

Komisija odjela za Komunalne poslove pregledala je danas na našu ponovnu zamolbu gradjevinsko stanje zgrade u ul. Maršala Tita br. 19. Stručnari su konstatirali:

1. Nagib zida desnog dvorišnog krila prouzrokovan je nekim dosada neustanovljenim pomenranjem tereta ili terena. Nije isključeno da je tome uzrok podzemna voda. Tehn. sondiranjem moći će ustanoviti uzrok nagiba. Dosada poduzete mjere s potpornjacima su za prvi mah svrsishodne i zadržale daljnje klizanje terena i zgrade.
2. U prostorijama prizemlja i I: kata ovoga krila došlo je do opasnih puotina na zidovima i stropovima i do otpadanja namreškane žbuke.
3. U dvorištu su se pojavile 4 rupe na površini. Naslućuje se rezultat podzemnih voda ili odlijeva kišnih masa nakon proloma oblaka.
4. Podrum ispod pročelne zgrade ima u predprostoru oca 60 cm., a u drugoj većoj prostoriji 120 cm. voda, koja još uvijek naolazi. Možda će solidna izvedba podrumskih prostorija moći odoliti ev. naglom daljnjem porastu stihije:

KOMISIJA JE STOGA ODREDDILA:

1. da se isele uredi administracije i arheološkog odjela: To je odmah i učinjeno, a se oba sada nalaze u numizmatičkoj sobi;
2. da se odmah pojačaju potpornjac-i ispod balkona prema naročitim tehn. dispozicijama. Nadzor je povjeren kao i nabava potrebnog materijala drugu upravitelju.
- 3: nakon dovoza materijala ekipa stručnjaka odredit će i pod nadzorom izvesti sondiranje temelja uz sve mjere opreznosti. Ukoliko bi se ukazalo, da situacija nije katastrofalna ugradit će se ispod temelja armirana betonska ploča i pojačati zidovi;
4. uprava muzeja dati će iskopati na duljinu od oca 1 m kv. i dubinu od oca 60 cm oko rupa u dvorištu teren, kako bi posebni stručnjak mogao pregledati stanje nastalo zadnjih 48 sati.
- 5: u podrumu se zasada nemože ništa učiniti, ali nekoliko puta dnevno kontrolisati vodostaj. To je odmah učinjeno. Izmjera je dala 122 cm i 61 cm. Drug Fadljević vodi kontrolu vodostaja, a drug Dorn vodi tabelu poplave uopće:

Nakon toga je komisija pregledala zgradu Stare općine, gdje se vrše užurbani radovi oko postava Muzejske zbirke NOB. U prostoru odredjenom za muzejsku zbirku u I: katu nema promjena, ali je zato zabrinjavajuća situacija u vestibulu. Voda je naime dosegla gotovo strop podruma, te stoji 2 stube ispod ulaza u podrum. Osim toga se razina ulaznog prostora uleknula i asfaltirana površina odvojila od zida. Kom. odjel će odmah dati skinuti pod i pregledati situaciju, pošto je i kod ovog objekta voda dopria na dvorišnoj strani do ulaznih vrata, a na ulici do prve ulazne stube. Ukoliko bi pregled bio povoljan, odobrit će se novi pod od teraca.

Upravitelj muzeja
A. E. Brlić

